


# APLIKAČNÍ POZNÁMKA

EMS-3712\_problémy s konektory

## POPIS

U kombinovaných přístrojů řady 3712 byl zjištěn problém s kontakty u kabelových konektorů P3701 a P3702 (výrobce Weidmüller, Německo), které mají za následek chybné zobrazení údajů. Chyba se projevuje občasným zobrazením nízkých nebo vysokých hodnot popř. dochází ke krátkodobému výpadku zobrazením [- - -] na displeji. Příčinou je plastový překryt konektoru, který působí velkou pákou na konektor, a tím dochází vlivem vibrací (pohybu přívodních vodičů) k rozvolnění kontaktů v kabelovém konektoru.


## PŘED

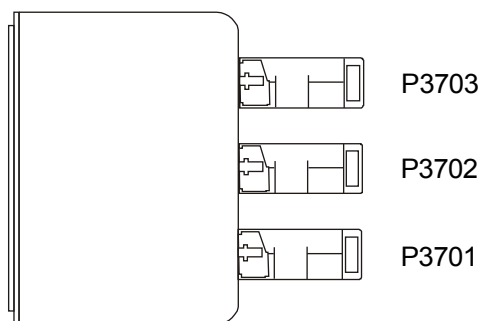

## PO

**Firma TL elektronik s okamžitou platností žádá všechny uživatele o odstranění plastových krytek z konektorů P3701 a P3702 a zajištění přívodních vodičů tak, aby nepůsobily na konektory ve svislé ose ! Z konektoru P3703 (komunikační konektor), pokud je zapojen tento plastový překryt neodstraňujte !**

**Vzhledem k tomu, že není možné garantovat kvalitu dříve dodaných konektorů, platí tato aplikační poznámka pro všechny přístroje vyrobené od roku 2002 !**

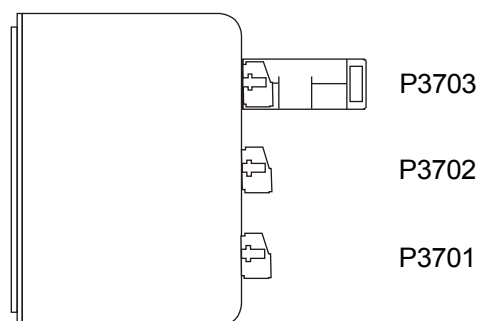

Pokud by údaj o naměřených hodnotách byl i nadále nesprávný, žádejte u firmy TL elektronik dodání nové sady konektorů obj. č. TL-3712\_cct. V objednávce uveďte výrobní číslo přístroje.

TL elektronik se omlouvá všem uživatelům za vzniklé potíže.

Rev. A  
10/2002



TL elektronik, Letišti, budova 125, 503 41 Hradec Králové

Tel: 049-5218773, 0602-411842 · Fax: 049-5218773  
Internet On-Line adresa: www.tl-elektronic.cz · e-mail: info@tl-elektronic.cz